
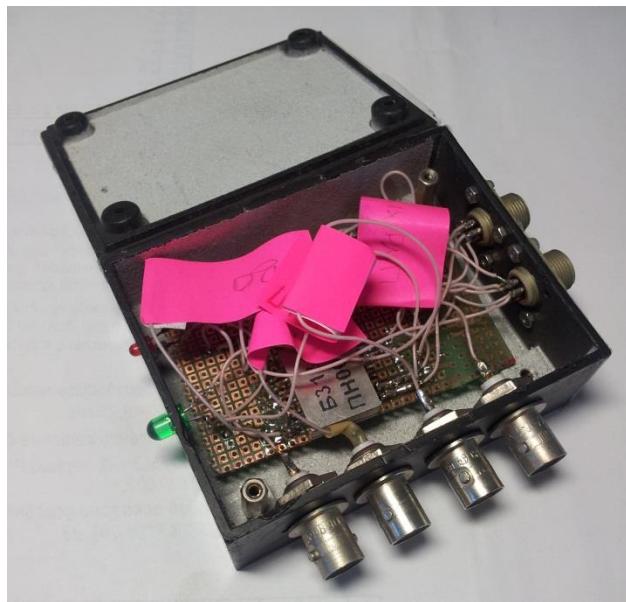


250 Монтаж проводов

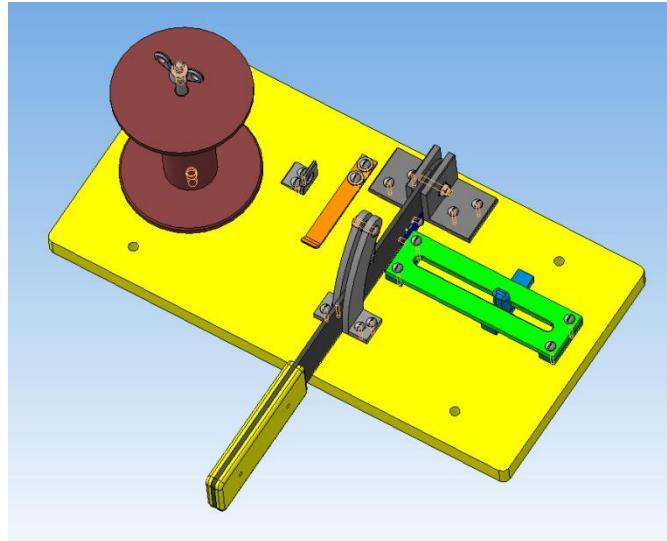

№ п/п	Наименование перехода	T, с
1	Отмотать и отрезать провод длиной, указанной в чертеже	4
2	Снять изоляцию и зачистить концы провода с двух сторон	4
3	Облудить концы провода с двух сторон	2
4	Произвести монтаж проводов согласно электромонтажному чертежу	10
5	Повторить переходы 1-4 для всех проводов разъема	

Оборудование	Стол монтажный
Оснастка	Тара технологическая, линейка, приспособление для нарезки проводов, острогубцы, ванна для лужения
Материалы	Припой ПОС-61 ГОСТ 21931-76
Режимы	Температура ванны $T=260+20^{\circ}\text{C}$